


7.3. Dokumentacja fotograficzna.

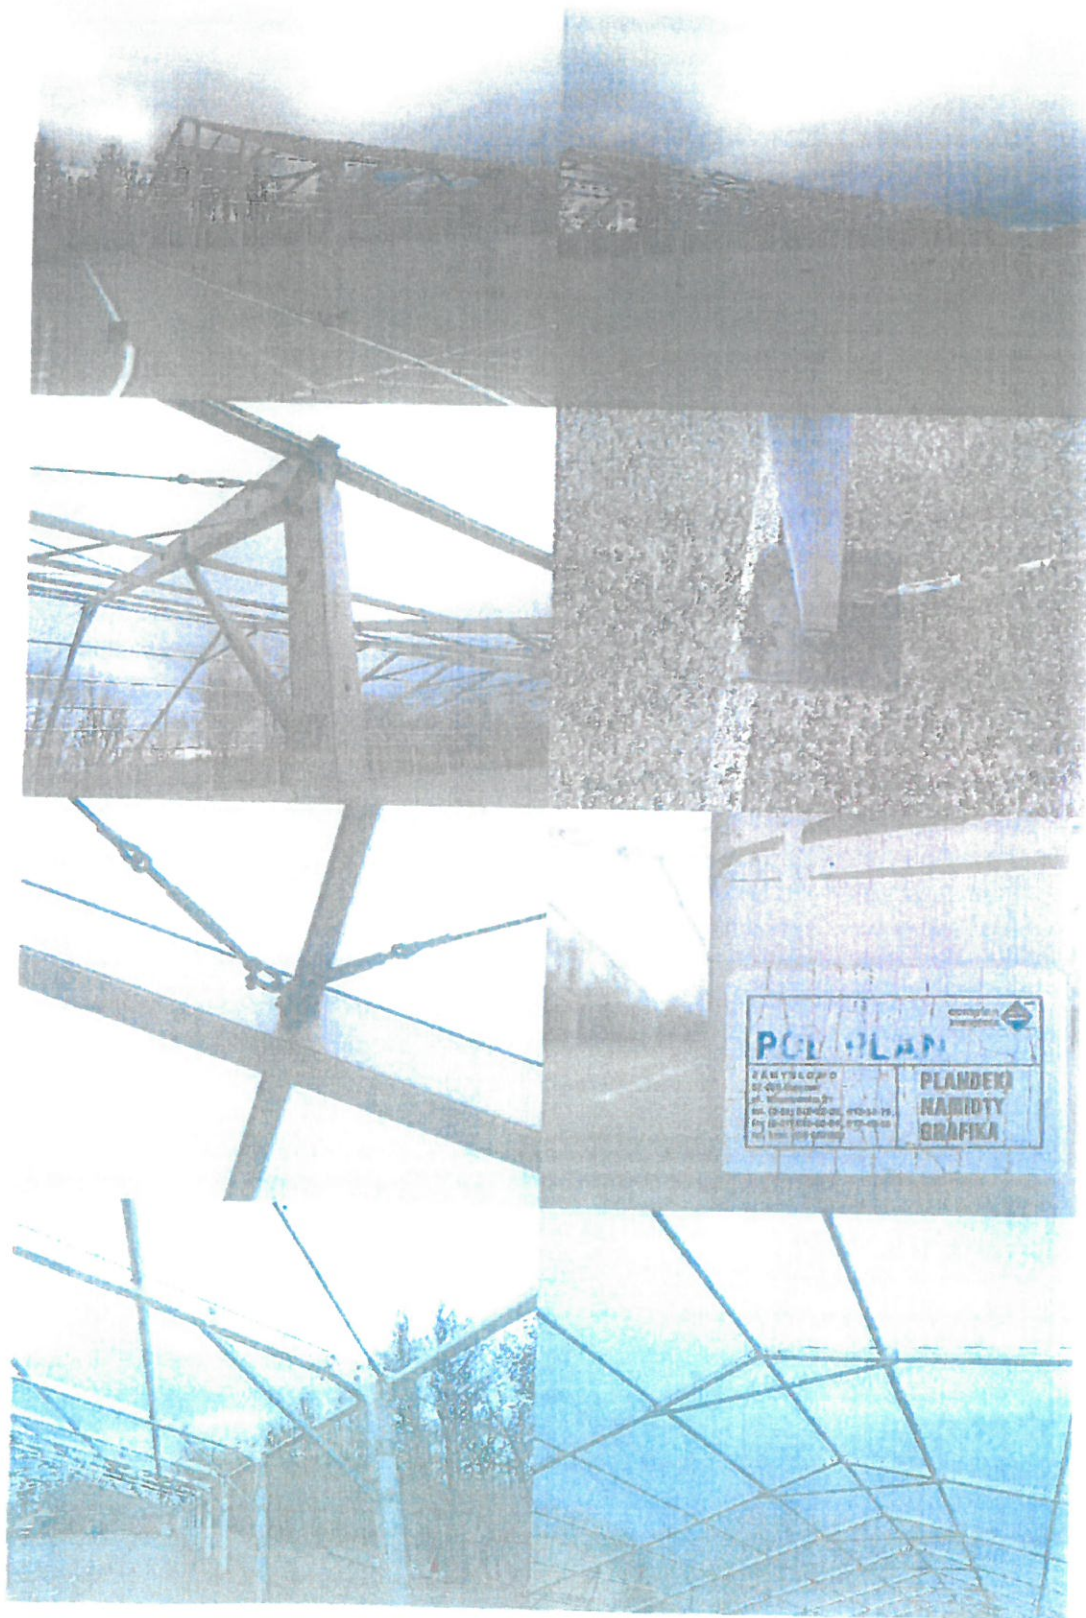

6. Oględziny przedmiotu opinii.

Oględziny przedmiotu wyceny przeprowadzono w dniu 7 lutego 2024r. W trakcie przeprowadzonych czynności dokonano identyfikacji, inwentaryzacji oraz dokonano oceny stanu technicznego wskazanych ruchomości. Wykonano także dokumentację zdjęciową.

7. Identyfikacja przedmiotu opinii.

Nazwa środka technicznego:	hala namiotowa
Producent	POL-PLAN Sp. z o.o. ul. Wrocławska 42/44, 62-060 Stęszew / Zamysławo
Model / Typ	Gamma
Nr seryjny	nie dotyczy
Rok produkcji	1998r. rozbudowana o trzy przęsła w 2007r.
Gabaryty	długość 55m, rozpiętość 25m, wysokość w kalenicy, 7m, wysokość ściany bocznej 3m
Obciążenia dopuszczalne	obciążenie dachu 0,20 kN/m ² obciążenie wiatrowe do 28m/s

7.1. Skrócony opis środka technicznego.

Główna rama konstrukcji nośnej wykonana z anodowanych profili aluminiowych o przekroju poprzecznym 230[mm]x110[mm] z ukształtowanymi kanałami typu keder w celu montażu poszycia PVC. Elementy ramy są połączone wkładami ze stali galwanizowanej mocowanymi do profili aluminiowych połączeniami śrubowymi i nitowymi. Pojedyncze przęsła osadzone przegubowo na stalowych stopach kotwionych go gruntu szpilkami stalowymi. Wszystkie elementy konstrukcji łączone są za pomocą sworzni. Stężenia z lin stalowych zapewniają sztywność podłużną, a zamontowana przegubowo do stalowych stóp lub belek gruntowych rama główna zapewnia sztywność poprzeczną. Naciąg lin regulowany śrubami rzymskimi. Konstrukcja nośna hali nie wymaga dodatkowych podpór wewnętrznych czy zewnętrznych, wyposażona została w dodatkowe wzmocnienia stref wiatrowych.

Poszycie hali wykonane jest z miękkiego poliestru powlekanego materiałem PVC. Materiał poszyciowy odporny jest na działanie promieniowania ultrafioletowego i posiada właściwości przeciwgrzybicze. Naprężane poprzecznie za pomocą pasów z mechanizmem napinającym. Ściany w wersji miękkiej zamykane są zamkiem lub połączeniem otwór/sznur.

7.2. Informacje o stanie technicznym.

Hala eksploatowana jest zgodnie z przeznaczeniem. W okresie od wiosny do jesieni jako zadaszony teren zabezpieczenia imprez kulturalnych. W pozostałym okresie konstrukcja w stanie zmontowanym na stałe pozostaje bez zadaszania.

W dniu oględzin ogólny stan konstrukcji nośnej dobry. Stan aluminiowych elementów ram i płatwi dobry. Słupy jednej ściany szczytowej po przedłużeniu i miejscowej naprawie. Olinowanie wraz z zespołem śrub napinających oraz elementów łącznych z widocznymi śladami korozji – częściowo wymaga wymiany. Elementy konstrukcji nośnej konserwowane, wymieniane i uzupełniane na bieżąco.

Poszycie dachu znajduje się w stanie przeciętnym. Uszkodzony eksploatacyjnie (spłowiały i spękany) pozostaje jeden pas poszycia dachu – wymaga wymiany. Pozostałe elementy poszycia dachu charakteryzują się długim bo ponad 15 letnim okresem eksploatacji. Poszycia ścian bocznych ze względu na dotychczasowy charakter eksploatacji (imprezy plenerowe) praktycznie nie są używane, od zakupu hali przechowywane ma magazynie.



